

**ООО «БАТУМСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»
ПРИЧАЛ №2
ДЕФЕКТНЫЕ ВЕДОМОСТИ**

**ООО «БАТУМСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ» ПРИЧАЛ №2
УЧАСТОК 1 (ПК0 - ПК5+1,15м)**

ПОВРЕЖДЕНИЯ МАССИВОВОЙ СТЕНКИ

Таблица 3.1

Привязка		Размер повреждения, м			Площадь, м ²	Характер повреждения
Курс	Пикет, ПК	длина	высота	глубина		
		ПК1+6,82М	0,11	0,66	0,03	0,073
Общая площадь, м ²					0,073	

**ООО «БАТУМСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ» ПРИЧАЛ №2
УЧАСТОК 1 (ПК0 - ПК5+1,15м)**

ЗАЗОРЫ МЕЖДУ МАССИВАМИ

Таблица 3.2

Пикет, ПК	Зазор, см	Примечание
1	2	3
II курс		
ПК4+0,94м	12	Заделан бетоном в «мешочках»
ПК4+4,7м	31	Заделан бетоном в «мешочках»
III курс		
ПК1+6,82м	11	Заделан бетоном в «мешочках»
IV курс		
ПК1+3,м	12	Заделан бетоном в «мешочках»

ООО «БАТУМСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»
ПРИЧАЛ №2
УЧАСТОК 2 (ПК5+1.15м – ПК8+8.2м)
ПОВРЕЖДЕНИЯ металлического пролетного
строения, ж.б. мостиков и плит перекрытия

Таблица 3.3

Пикет, ПК	материал	Повреждени я м2	повреж дение , п.м.	Примечание
1			2	3
ПК5+1.15м –ПК 8+8,2	<i>Угольник L63X63X88</i>	----	60	Требуется замена
ПК5+1.15м –ПК 8+8,2	стальной лист	12	---	Замена
ПК5+1.15м –ПК 8+8,2	<i>трубчатый пояс</i>	-----	144	<i>Требуется малярные работы</i>
ПК5+1.15м –ПК 8+8,2	<i>Угольник L63X63X88</i>	-----	985,3	<i>Требуется Малярные работы</i>
ПК5+1.15м –ПК 8+8,2	<i>Стальной лист</i>	43,5	-	<i>Требуется малярные работы</i>
ПК5+1.15 и ПК8+8,2м	<i>Двутавровая балка</i>		132	Требуется восстановлен ие
ПК5+1.15м –ПК 8+8,2	<i>Двутавровая балка</i>		48	Требуется малярные работы
ПК5+1,12-ПК5+6 И ПК8+4-ПК8+8,2	<i>боковой защитной стенки</i>	136		Требуется ремонт

**ООО «БАТУМСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»
ПРИЧАЛ №2
УЧАСТОК 3 (ПК8+8.6м – ПК14м)
ЗАЗОРЫ МЕЖДУ МАССИВАМИ**

Таблица 3.4

Пикет, ПК	Зазор, см	Примечание
1	2	3
III курс		
ПК9+8м	15	Заделан бетоном в «мешочках»