

5+58 კვ-ზე არსებული მილის დაზიანების სიტუაციის აღწერა და ფოტოგრაფია




აღნიშნულ ადგილას რკინაგებობის მილი მექანიკურად არის დაზიანებული. დაზიანებული ადგილი უნდა დაფარავდეს, მოეხსნას დაზიანებული ფენა, ძველადან დაუმარბდეს დასავიჭირებელი ყალიბი დაზიანებულ ადგილას მოჭრილ არმატურებს გაღებვას იგივე მონაცემების მქონე არმატურა და შეივსოს ბეტონით.

შენიშვნები:

პირობითი აღნიშვნები:

მიხული ნახაზები:



ბაზისი თარიღი აღწერა დასახელება შავი ფაბრიკა

შემსრულებელი



ვ. დოლიძის ქ. N24
თბილისი, საქართველო 0171
E: info@geggroup.org
W: www.geggroup.org

შეამოწმებელი

დაამუშავა



შ. პ. ს. "ჯორჯიან უოთერ
ენდ ფაუნდრის"

პროექტის დასახელება
ბარდაბნის კოლექტორის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები


ნახაზის დასახელება
5+58 კვ-ზე არსებული მილის დაზიანების
სიტუაციის აღწერა და ფოტოგრაფია

ავტორი		ინჟინერი	
დასახე	ბ. ჩიხაძე	კოორდირ.	
შეამოწმა		დაამუშ.	
მასშტაბი A3-ზე	სტანდარტი შ.პ.	ბაზისი	0

ნახაზის ნომერი 001


5+58 კვ-ზე არსებული მილის დაზიანების
რესტავრაცია
გეგმა
მ 1:100

5+58 კვ-ზე არსებული მილის დაზიანების
რესტავრაცია
გეგმა
მ 1:100

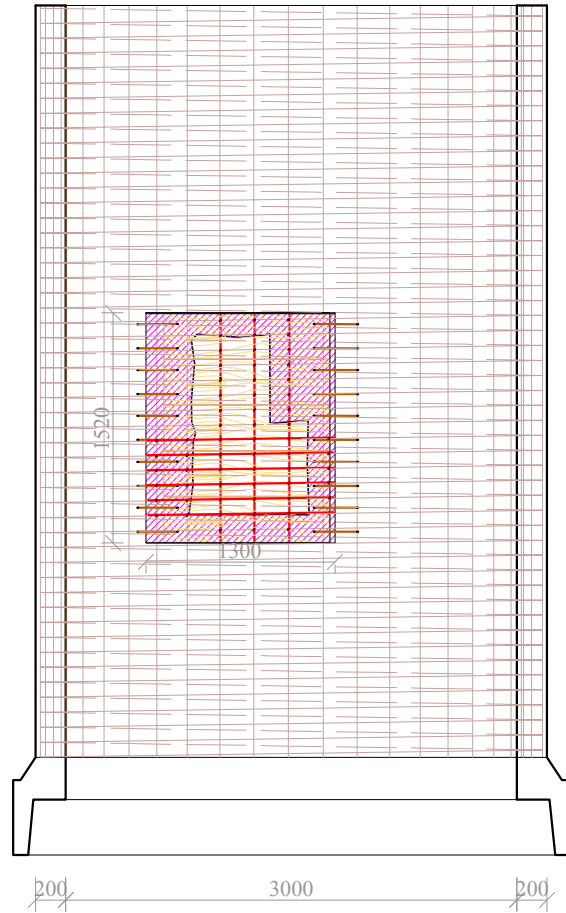


ელემენტი	პოზ. N	მასალათა სპეციფიკაცია						არმირების ამოკრეფა				
		დასახელება	ფ დ კლასი	L მმ.	n მ.	n x L	მასა კგ.			ფ დ კლასი	მასა კგ.	
							ერთი კომ.	ყველა კომ.	სულ		A240c	A500c
დიაგრამის კამერა N5-ის მადანაგრვის ფილა	1	1520	12 A500c	1520	6	9	1.35	8	8	12 A500c		14
	1.1	1300	12 A500c	1300	6	8	0.51	3	3			
	1.2	1200	12 A500c	1200	6	7	0.47	3	3			
	Σ											14
	არმირების მადანაგრები - 2%											0.3
Σ											14.3	
ბეტონი B25 - V=0.4 მ³												

5+58 კვ-ზე არსებული მილის დაზიანების
რესტავრაცია
ფრილი
მ 1:100

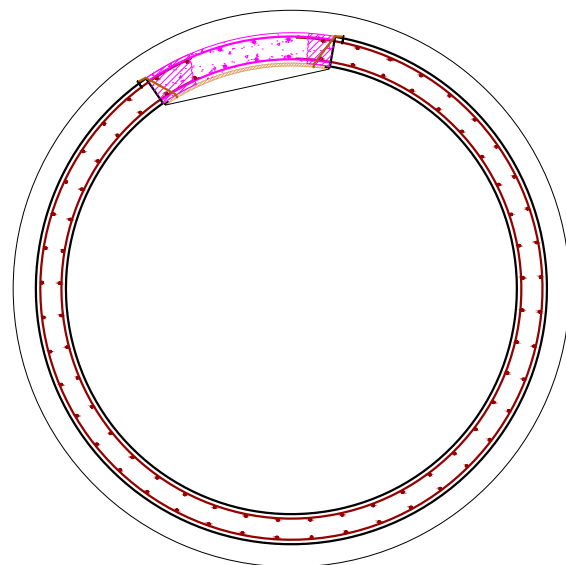

ბეტონის ამოყვება

ბეტონის ტიპი	M400
ხვრეტის ზომები (მ)	1.52*1.30*0.20
სიმაღლე (მ)	0.20
მოსვლობა (მ³)	0.40

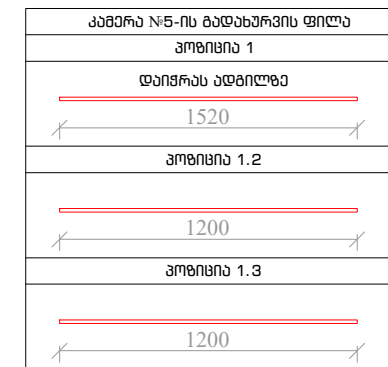

შენიშვნები:
1. ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებით.

პირობითი აღნიშვნები:

მიხებული ნახაზები:

ბაზისი თარიღი აღწერა: [ფურცელი] გეგმა [ფურცელი]

შემსრულებელი
GEG GROSS ENERGY GROUP
3. დოლიძის ქ. N24
თბილისი, საქართველო 0171
E: info@gegroup.org
W: www.gegroup.org

ექსპერტადმორი

დაამკვეთი
gwp გ.პ.ს. "გორჯინი უოთერ ენდ ფაუნდრი"
საპროექტო დასახელება: გარდაბნის კოლექტორის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ნახაზის დასახელება: 5+58 კვ-ზე არსებული მილის დაზიანების რესტავრაცია

ავტორი		ინჟინერი	
დახაზა	ბ.ჩიხაძე	კოორდირ.	
შეამოწმა		დაამტკ.	
მასშტაბი A3-ზე	სტანდარტი	ბამოცემა	
მ. 1:100	მ.3.	0	
ნახაზის ნომერი	002		